


Oprava těsnění kotle Dakon DUA Plus 28 BT a BK

Vážení obchodní přátelé,
při montáži kotlů Dakon DUA Plus 28 BK do výrobního čísla 191 334 a DUA Plus 28 BT do výrobního čísla 191 505 mohly být v kotlích namontovány těsnící gumové kroužky výstupu čerpadel chybného rozměru. Žádáme Vás, aby jste před uvedením kotle do provozu vyměnili tyto těsnící kroužky za kroužky přiložené k tomuto návodu.

Pro výměnu těchto těsnících kroužků doporučujeme následující postup:


- sejmout přední a levý boční panel kotle
- pokud byl kotel naplněn vodou, uzavřít topný systém a vypustit topnou vodu z kotle
- odšroubovat připojení vratné trubky od výměníku

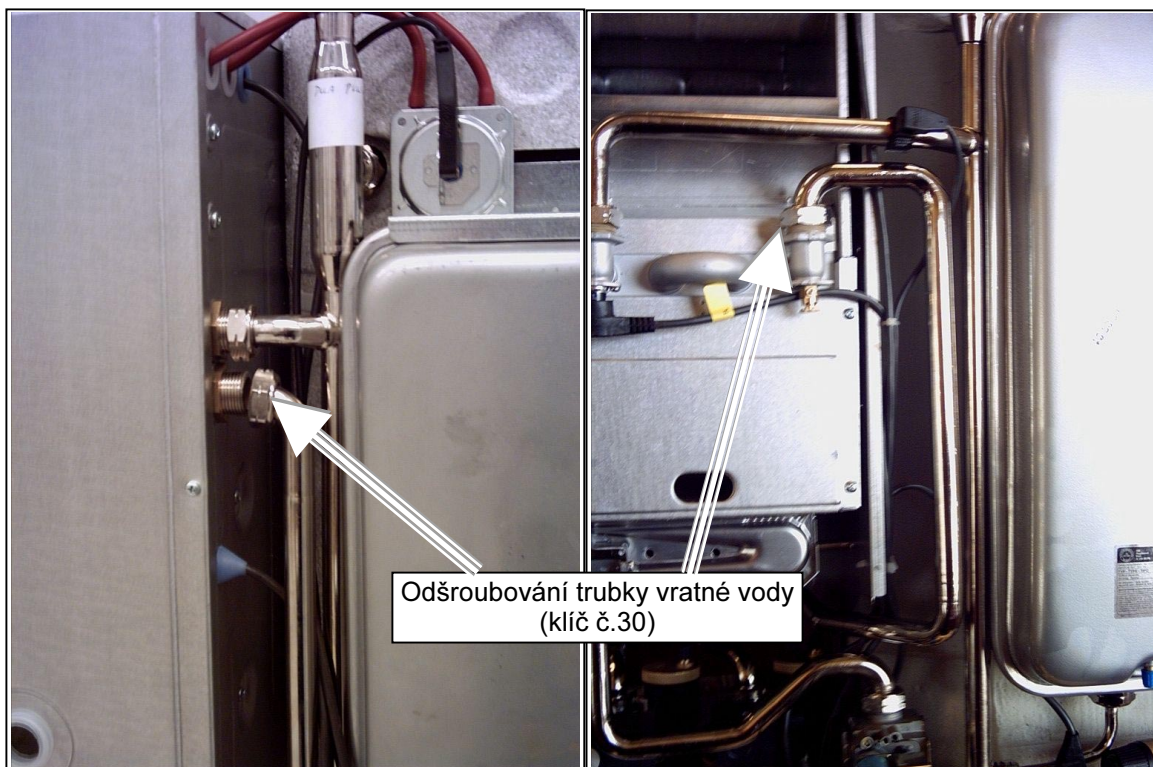

DUA Plus 28 BT


DUA Plus 28 BK

- Sejmout zajišťovací spony na výstupu čerpadel a vyjmout trubku vratné vody z kotle

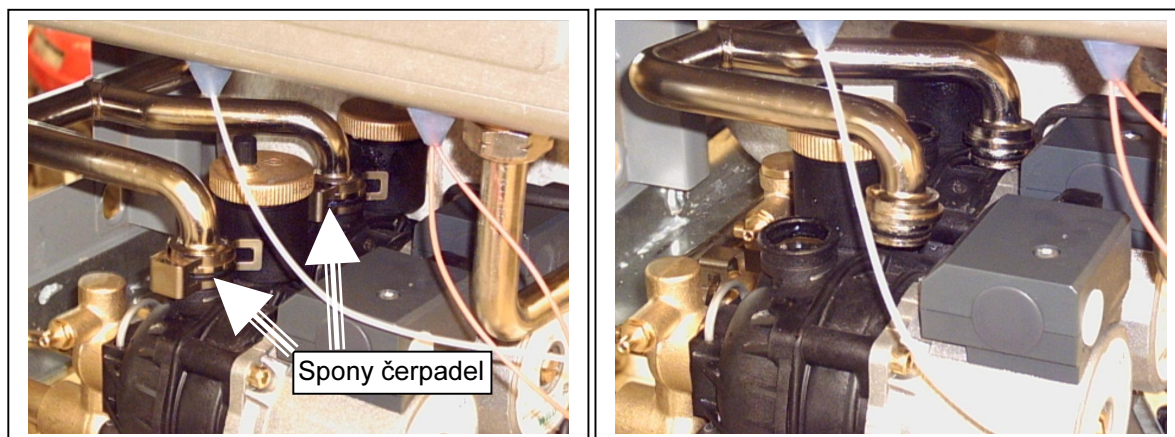

Spony čerpadel

- Vyměnit 2 těsnící kroužky trubky za přiložené v příslušenství kotle o rozměru Ø3x18 mm (M02468)

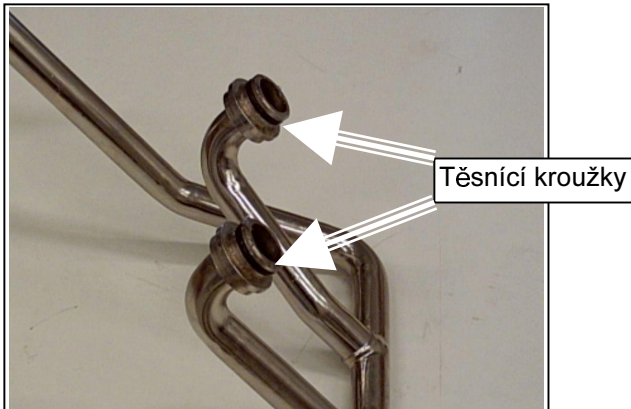

- Nasadit zpět trubku do kotle, zajistit sponami a přišroubovat přes ploché těsnění k výměníku.
- Napustit topnou vodu na předepsaný tlak a přezkoušet těsnost topného okruhu v kotli.
- Nasadit boční panel kotle, zajistit jej šroubky, nasadit čelní panel kotle.

Děkujeme Vám za pomoc při odstranění této případné chyby a doufáme, že zákazník bude s zakoupeným výrobkem firmy Dakon spokojen.

V Krnově 22.6.2004

Zdeněk Eichler
technický ředitel

